

# INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTEROWEJ SPAWARKI TIG/MMA

## **Model:** **THF 340P AC/DC**

Rysunki urządzenia znajdujące się w instrukcji mogą odbiegać kolorystyką od oryginału.  
Instrukcja oryginalna.



**UWAGA: Prosimy używać spawarki po bardzo dokładnym przeczytaniu instrukcji obsługi.**

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika należy wyznaczyć wykwalifikowany personel odpowiedzialny za instalację, konserwację, przeglądy okresowe i naprawę urządzenia.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pracą z urządzeniem należy dokładnie i z pełnym zrozumieniem zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.
3. Po zapoznaniu się z poniższą instrukcją obsługi należy umieścić ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników urządzenia.

## Spis treści

1. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM .....	3
2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE .....	3
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA .....	4
4. POZIOM HAŁASU .....	7
5. OBJAŚNIENIE SYMBOLI .....	7
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU .....	8
7. BUDOWA I PANEL STEROWANIA .....	9
8. UŻYTKOWANIE .....	13
8.1 Podłączenie do sieci .....	13
8.2 Zakładanie przewodów spawalniczych. ....	13
8.3 Podłączenie gazu ochronnego. ....	14
8.4 Spawanie metodą MMA .....	14
8.5 Spawanie metodą TIG .....	14
8.6 Wykres przebiegu procesu spawania dla metody TIG z czterotaktem 4T. ....	16
8.7 Wykres przebiegu procesu spawania dla metody TIG w dwutakcie 2T .....	17
8.8 Pamięć, wprowadzanie, korygowanie i przywoływanie ustawień. ....	17
8.9 Funkcja Bi-level. ....	18
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	19
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT .....	19
11. UTYLIZACJA .....	20
12. GWARANCJA .....	20
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI .....	21
NOTATKI .....	21

## 1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie THF 340P AC/DC marki MAGNUM, jest profesjonalną spawarką inwerterową, przeznaczoną do ręcznego, elektrycznego spawania metodą TIG. Urządzeniem można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych i przemysłowych, fabrykach itp.

Urządzenie wyposażone jest duży, przejrzysty panel sterowania typu "soft" umożliwiający ustawienie wszystkich niezbędnych funkcji spawalniczych (prądu: startu / wypełnienia krateru / spawania / bazy, czasu narastania i opadania prądu, wypływ gazu przed i po spawaniu, częstotliwość pulsacji, balans, itd.).

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

## 2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Model	THF 340P AC/DC
<b>Parametry</b>	
Zasilanie	400 [V], 50 [Hz]
Napięcie biegu jałowego	50 [V]
Zabezpieczenie	25 [A]
Współczynnik „Power factor”	0,93
Pobór mocy max.	7,2 [kVA]
Zakres regulacji prądu spawania [A]	20÷315
Sprawność	60 [%]
Chłodzenie	Powietrzem - wentylator
Waga netto [kg]	34,7

Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### 3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



**Należy przeczytać wszystkie przepisy bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje.** Niestosowanie się do przepisów BHP i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

**Należy zachować wszystkie przepisy bezpieczeństwa i instrukcje w celu użycia w przyszłości.**



Nie można dopuszczać dzieci w pobliże miejsca pracy urządzenia. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca nim podejmą pracę z urządzeniem, powinny skonsultować się ze swoim lekarzem. Obsługa serwisowa i naprawy urządzenia mogą być prowadzone przez wykwalifikowany personel z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych. Przeróbki we własnym zakresie mogą spowodować zmianę cech użytkowych urządzenia lub pogorszenie parametrów spalniczych. Wszelkie przeróbki urządzenia, we własnym zakresie, powodują nie tylko utratę gwarancji, ale mogą być przyczyną pogorszenia się warunków bezpieczeństwa użytkowania i narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo porażenia prądem. Niewłaściwe warunki pracy oraz niewłaściwa obsługa mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

#### **INSTRUKCJA BHP przy spawaniu elektrycznym**

##### **3.1. Uwagi ogólne.**

- a) Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą wykonaną z tkaniny trudnopalnej względnie ze skóry, włosy przykryć beretem lub czapką, na nogach mieć buty ze spodniami trudno zapalnymi, na rękach rękawice spawalnicze oraz ochrony osobiste - fartuch skórzany, maska spawalnicza, okulary ochronne, indywidualny sprzęt ochrony dróg oddechowych.
- b) Prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami elektrycznych urządzeń spawalniczych powinni wykonywać pracownicy mający odpowiednie uprawnienia.
- c) Połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w stanie bez obciążenia, dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi połączonych źródeł energii.
- d) Obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmioty spawane są połączone z ziemią.
- e) Przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliższej miejsca spawania.

##### **3.2. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.**

Spawacz powinien:

- a) zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i zakresem prac spawalniczych,
- b) zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych spawań,
- c) przygotować odpowiednie spoiwo,

- d) przygotować odpowiednią ochronę twarzy i oczu,
- e) sprawdzić stan połączeń instalacji spawalniczej oraz uchwytu roboczego,
- f) sprawdzić, czy wykonanie spawania nie zagraża otoczeniu (działanie promieniowania łuku, możliwość zapalenia elementów łatwo zapalnych),
- g) sprawdzić, czy w przypadku spawania na ścianie, po drugiej stronie nie może nastąpić zapalenie,

### **3.3. Czynności podczas spawania.**

- a) Zabezpieczyć stanowisko pracy, o ile nie ma stałych, ruchomymi ekranami przeciwooblaskowymi i przeciwoodpryskowymi.
- b) Używać do spawania przewodów elektrycznych i uchwytu roboczego tylko w dobrym stanie technicznym (nieuszkodzona izolacja).
- c) Stosować tylko właściwe grubości elektrod i drutów do spawania.
- d) Mocować i ustawiać rzetelnie i solidnie spawany przedmiot i tak, aby nie uległ on uszkodzeniu.
- e) Ustawić detale do spawania w taki sposób, aby uniemożliwić ich przesunięcie lub przewrócenie się. Przy odbijaniu żuźla używać młotków igłowych i okularów ochronnych.
- f) Przy spawaniu wewnątrz kotłów, zbiorników lub w ciasnych pomieszczeniach niezależnie od stosowanej wentylacji, używać ochron dróg oddechowych.
- g) Przy pracy wewnątrz zbiorników, kotłów i innych metalowych pomieszczeń, stosować oświetlenie elektryczne na napięcie 24V.
- h) Upewnić się, czy element spawany nie grozi upadkiem lub odsunięciem się niebezpiecznym dla spawacza.
- i) Przy spawaniu na rusztowaniach sprawdzić stan ich sprawności.
- j) Ochronić drogi oddechowe, oczy, twarz i ręce przed poparzeniem i naświetleniem poprzez stosowanie odpowiednich ochron osobistych.
- k) Włączyć indywidualny wyciąg powietrza, jeżeli taki jest założony, aby wyciewy gazowe były usuwane ze stanowiska.
- l) Używać tylko właściwych, nieuszkodzonych i niezaoilwionych narzędzi i pomocy warsztatowych.

### **3.4. Czynności zabronione.**

Spawaczowi zabrania się:

- a) Chwywania gorącego metalu przygotowanego do spawania lub po spawaniu.
- b) Samodzielnie naprawiać uszkodzone przewody elektryczne (instalację elektryczną).
- c) W czasie przerw w pracy trzymać pod pachą uchwyt do elektrody.
- d) Odsuwania maski spawalniczej zbyt daleko od twarzy, odkładania jej przed zgaśnięciem łuku, a także zapalenie łuku bez zabezpieczenia twarzy.
- e) Spawania bez prawidłowego uziemienia elementu spawanego.
- f) Stosować prowizoryczne połączenie urządzeń spawalniczych.
- g) Powodować, aby podłoga na stanowisku roboczym była mokra, śliska, nierówna, zanieczyszczona śmieciami, zatarasowana.

### **3.5. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy.**

Spawacz powinien:

- a) Wyłączyć spawarkę spod napięcia.
- b) Sprawdzić, czy podczas spawania na stanowisku lub obok stanowiska nie został zaprószone ognie.
- c) Uporządkować stanowisko pracy, usunąć końcówki elektrod oraz żużel spawalniczy.

d) Uporządkować sprzęt spawalniczy.

### 3.6. Uwagi końcowe.

a) Podczas wykonywania prac spawalniczych wewnątrz zbiorników, kotłów lub innych pomieszczeń zamkniętych (do 15m<sup>3</sup>), spawacz powinien być ubezpieczony przez inną osobę, przebywającą na zewnątrz.

	<p><b>PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ:</b> Urządzenia spawalnicze wytwarzają wysokie napięcie. Nie dotykać uchwytu spawalniczego ani podłączonego materiału spawalniczego, gdy urządzenie jest włączone do sieci. Wszystkie elementy tworzące obwód prądu spawania mogą powodować porażenie elektryczne, dlatego powinno unikać się dotykania ich gołą ręką ani przez wilgotne lub uszkodzone ubranie ochronne. Nie wolno pracować na mokrym podłożu, ani korzystać z uszkodzonych przewodów spawalniczych.</p> <p><b>UWAGA: Zdejmowanie osłon zewnętrznych w czasie, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci, jak również użytkowanie urządzenia ze zdjętymi osłonami jest zabronione!</b></p> <p>Kable spawalnicze, przewód masowy, zacisk uziemiający i urządzenie spawalnicze powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo pracy.</p>
	<p><b>OPARY I GAZY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE:</b> W procesie spawania wytwarzane są szkodliwe opary i gazy niebezpieczne dla zdrowia. Stanowisko pracy powinno być odpowiednio wentylowane i wyposażone w wyciąg wentylacyjny. Nie spawać w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać wdychania oparów i gazów. Powierzchnie elementów przeznaczonych do spawania powinny być wolne od zanieczyszczeń chemicznych, takich jak substancje odtłuszczające (rozpuszczalniki), które ulegają rozkładowi podczas spawania wytwarzając toksyczne gazy.</p>
	<p><b>PROMIENIE ŁUKU MOGĄ POPARZYĆ:</b> Niedozwolone jest bezpośrednie patrzenie nieosłoniętymi oczami na łuk spawalniczy. Zawsze stosować maskę lub przyłbice ochroną z odpowiednim filtrem. Osoby postronne, znajdujące się w pobliżu, chronić przy pomocy niepalnych, pochłaniających promieniowanie ekranami. Chronić nieosłonięte części ciała odpowiednią odzieżą ochronną wykonaną z niepalnego materiału.</p>
	<p><b>POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE:</b> Prąd elektryczny płynący przez przewody spawalnicze, wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę rozruszników serca. Przewody spawalnicze powinny być ułożone równolegle, jak najbliżej siebie.</p>
	<p><b>ISKRY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR:</b> Iskry powstające podczas spawania mogą powodować pożar, wybuch i oparzenia nieosłoniętej skóry. Podczas spawania należy mieć na sobie rękawice spawalnicze i ubranie ochronne. Usuwać lub zabezpieczać wszelkie łatwopalne materiały i substancje z miejsca pracy. Nie wolno spawać zamkniętych pojemników lub zbiorników, w których znajdowały się łatwopalne ciecze. Pojemniki lub zbiorniki takie winny być przepłukane przed spawaniem w celu usunięcia łatwopalnych cieczy. Nie spawać w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów lub cieczy. Sprzęt przeciwpożarowy (koce gaśnicze i gaśnice proszkowe lub śniegowe) powinien być usytuowany w pobliżu stanowiska pracy w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.</p>
	<p><b>ZASILANIE ELEKTRYCZNE:</b> Odłączyć zasilanie sieciowe przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, napraw przy urządzeniu. Regularnie sprawdzać przewody spawalnicze. Jeżeli zostaną zauważone jakiegokolwiek uszkodzenie przewodu czy izolacji, bezzwłocznie powinny być wymienione. Przewody spawalnicze nie mogą być przygniatane, dotykać ostrych krawędzi ani gorących przedmiotów.</p>
	<p><b>BUTLA MOŻE WYBUCHNĄC:</b> Stosować tylko atestowane butle i poprawnie działającym reduktorem. Butla powinna być transportowana i stać w pozycji pionowej. Chronić butle przed działaniem gorących źródeł ciepła, przewróceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Utrzymywać w dobrym stanie wszystkie elementy instalacji gazowej: butla, wąż, złączki, reduktor.</p>
	<p><b>SPAWANE MATERIAŁY MOGĄ POPARZYĆ:</b> Nigdy nie dotykać spawanych elementów niezabezpieczonymi częściami ciała. Podczas dotykania i przemieszczania spawanego materiału, należy zawsze stosować rękawice spawalnicze i szczypce.</p>

#### 4. POZIOM HAŁASU

Poziom hałas emitowanego przez urządzenie na biegu jałowym luzem, jest niższy od poziomu dopuszczalnego, przez polskie normy (PN-EN ISO 11202 oraz PN-EN ISO 11202) i nie przekracza on wartości 85 dB., jest zatem poziomem hałasu bezpiecznym. Pragniemy jednak Państwu zwrócić uwagę na fakt, że poziom hałasu na stanowisku spawarki zależy od:





- rodzaju zastosowanej metody spawania,
- wyboru parametrów dodatkowych przy danej metodzie,
- intensywności obróbki,
- poziomu hałasu od innych źródeł.

Zalecamy dokonanie na stworzonym przez Państwa stanowisku pracy pomiaru hałasu ekwiwalentnego, co najmniej w cyklu ośmiogodzinnym.

Pozwoli to Państwu ocenić czy potrzebne są czynności ograniczające poziom hałasu oddziaływującego na operatora.

#### 5. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Aby ograniczyć możliwość skaleczenia, użytkownik musi najpierw przeczytać całą instrukcję.
	Ogólny znak ostrzegawczy, zwraca uwagę każdego użytkownika na ogólne niebezpieczeństwa. Występuje w połączeniu z innymi wskazówkami ostrzegawczymi lub innymi symbolami, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
	Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
	Stosować tarczę lub przyłbicę spawalniczą.
	Stosować spawalnicze rękawice ochronne.

	Stosować spawalnicze obuwie ochronne.
	Stosować spawalniczą dzież ochronną.
	Zabezpieczyć butlę przed przewróceniem się.
	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

## 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Poniższe elementy powinny znajdować się w zestawie:

Urządzenie spawalnicze	x 1 szt.
Przewód roboczy TIG	x 1 szt.
Przewód roboczy MMA	x 1 szt.
Przewód z zaciskiem masowym	x 1 szt.

Wyposażenie opcjonalne, do dokupienia osobno - pedał zdalnego sterowania.




### Uwaga!

Dla bezpieczeństwa dzieci nie należy zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

**Niebezpieczeństwo uduszenia!**





## 7. BUDOWA I PANEL STEROWANIA

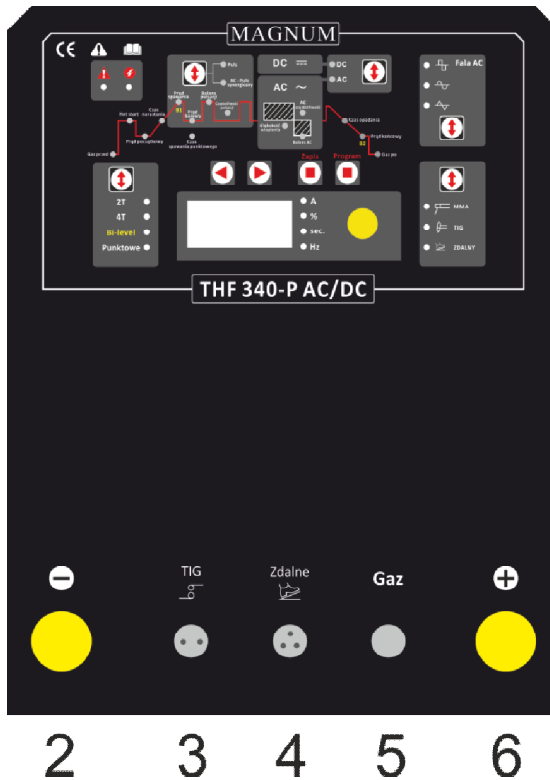


1. Panel sterowania
2. Gniazdo wyjściowe, prądowe „minus”.
3. Gniazdo sterowania uchwytu TIG.
4. Gniazdo zdalnego sterowania (pedał).
5. Gniazdo wyjściowe gazu ochronnego.
6. Gniazdo wyjściowe, prądowe „plus”.

Gniazdo wejściowe do podłączenia gazu ochronnego, wyłącznik główny oraz kabel zasilający znajdują się z tyłu urządzenia.

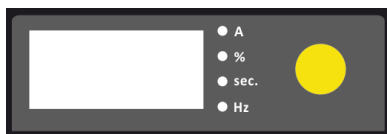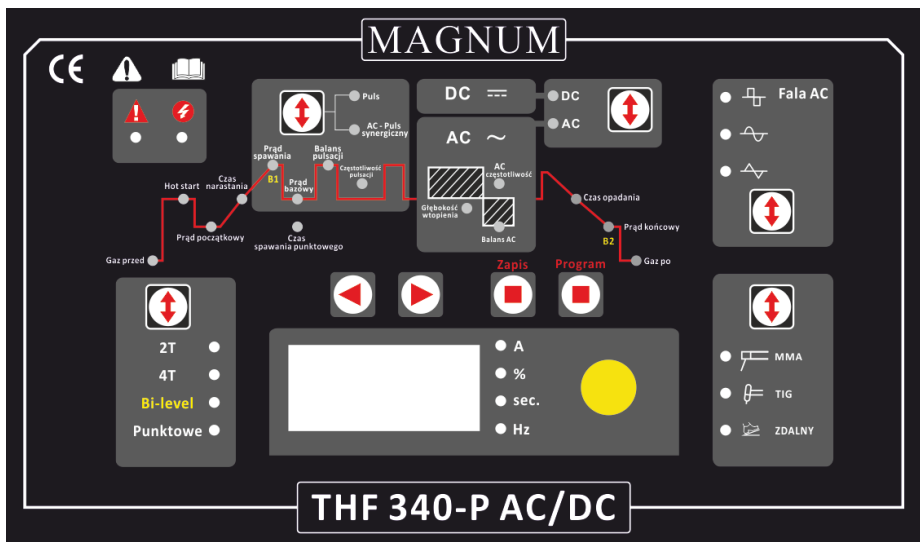

Pole z cyfrowym wyświetlaczem, obok niego kontrolki z jednostkami. Żółte pokrętko służy do nastawy wszelkich dostępnych parametrów.

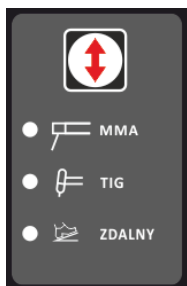

Pole wyboru metody spawania:

**MMA** - spawanie metodą MMA.

**TIG** - spawanie metodą TIG.

**ZDALNY** - spawanie metodą TIG z wykorzystaniem opcjonalnego pedału zdalnego sterowania.



Pole wyboru dla metody TIG.

**2T** - dwutakt.

**4T** - czterotakt.

**Bi-level** - możliwość ustawienia dwóch różnych wartości prądu spawania i płynne przechodzenie pomiędzy nimi w trakcie spawania, bez wygaszania łuku elektrycznego (AC lub DC).


**Punktowe** - spawanie punktowe.




Pole wyboru dla metody TIG.

**DC** - spawanie prądem stałym.

**AC** - spawanie prądem przemiennym.

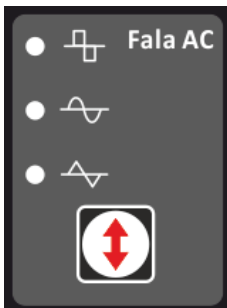

Pole wyboru kształtu fali AC, przy spawaniu metodą TIG AC.

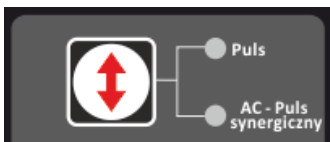

Pole wyboru dla metody TIG.

**Puls** - spawanie metodą TIG, DC lub AC z pulsacją prądu spawania.

**AC - Puls synergiczny** - spawanie metodą TIG AC z synergiczną pulsacją prądu spawania.


Jeśli żadna z powyższych kontrolki się nie świeci - funkcja Puls jest wyłączona.



Kontrolki sygnalizacyjne.

Trójkąt z wykrzyknikiem - sygnalizacja zadziałania układu zabezpieczającego lub awarii.

Kółko z piorunem - sygnalizacja pracy.

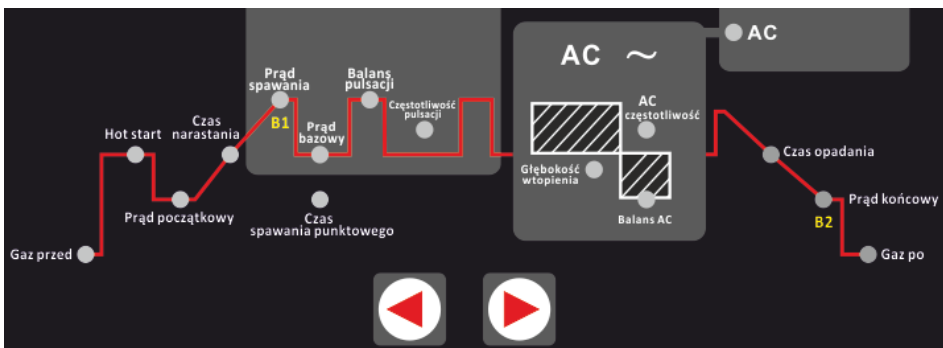

Drabinka przebiegu prądu, wraz z dwoma przyciskami służącym i do poruszania się po niej.

**Gaz przed** - wypływ gazu przed spawaniem.

**Hot start** - wartość prądu dla funkcji Hot start.

**Prąd początkowy** - wartość prądu początkowego.

**Czas narastania** - czas narastania prądu spawania od Prądu początkowego do Prądu spawania.

**Prąd spawania:** wartość prądu spawania dla metody TIG i MMA.

Przy spawaniu metodą TIG z pulsacją prądu spawania, jest to szczytowa wartość prądu.

**B1** - w przypadku korzystania z funkcji Bi-level jest to prąd pierwszy.

**Prąd bazowy** - dolna wartość prądu spawania dla TIG z funkcją Puls.

**Balans pulsacji** - stosunek prądu szczytowego do prądu bazowego. Parametr dostępny przy spawaniu metodą TIG z funkcją Puls.

**Częstotliwość pulsacji** - częstotliwość pulsacji prądu, przy spawaniu metodą TIG z funkcją Puls.

**Głębokość wtopienia** - parametr wpływający na głębokość wtopienia.

**AC częstotliwość** - częstotliwość zmiany polaryzacji przy spawaniu TIG AC.

**Balans AC** - stosunek czasu trwania fazy dodatniej do ujemnej.

**Czas opadania** - czas opadania prądu spawania do prądu końcowego.


**Prąd końcowy** - wartość prądu końcowego - prąd wypełnienia krateru.

**B2** - prąd drugi przy spawaniu metodą TIG z funkcją Bi-level.

**Gaz po** - czas wypływu gazu po zakończeniu spawania.

**Czas spawania punktowego** - czas spawania w punkcie przy spawaniu metodą TIG.

PARAMETR	ZAKRES REGULACJI
Gaz przed	0 ÷ 10 [s]
Hot start	20 ÷ 315 [A]
Prąd początkowy	20 ÷ 315 [A]
Czas narastania	0 ÷ 10 [s]
Prąd spawania (MMA i TIG)	20 ÷ 315 [A]
Prąd bazowy	20 ÷ 315 [A]
Balans pulsacji	10 ÷ 90 [%]
Częstotliwość pulsacji	0.1 ÷ 20 [Hz]
Głębokość wtopienia	-50 ÷ 50 [%]
AC częstotliwość	20 ÷ 200 [Hz]
Balans AC	10 ÷ 90 [%]
Czas opadania	0 ÷ 10 [%]
Prąd końcowy	20 ÷ 315 [A]
Gaz po	0 ÷ 60 [s]
Czas spawania punktowego	0 ÷ 10 [s]

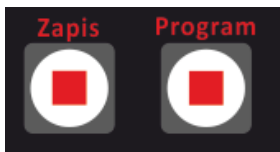

Przyciski służące do zapisu i przywoływania ustawień własnych.

## 8. UŻYTKOWANIE

### 8.1 Podłączenie do sieci



Przed załączeniem tego urządzenia do sieci zasilającej należy sprawdzić wielkość napięcia, ilość faz i częstotliwość.

Parametry napięcia zasilającego podane są w rozdziale z danymi technicznymi tej instrukcji i na tabliczce znamionowej urządzenia.

Skontrolować połączenia przewodów uziemiających urządzenia z siecią zasilającą.

Upewnić się czy sieć zasilająca może zapewnić pokrycie zapotrzebowanie mocy wejściowej dla tego urządzenia w warunkach jego normalnej pracy.

Wielkość bezpiecznika i parametry przewodu zasilającego podane są w danych technicznych tej instrukcji.

Sieć zasilająca powinna charakteryzować się stabilnym napięciem. Przekrój przewodów zasilających powinien być nie mniejszy niż 2,5 mm.

 
Urządzenia nieposiadające wtyczek zasilających podłączyć wg. niżej zamieszczonych wskazówek.



Podłączenie i wymiany przewodu zasilania oraz wtyczki powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.

Przewód w izolacji o kolorze żółto-zielonej stanowi uziemienie i powinien być zawsze podłączany do gniazda oznaczonego symbolem uziomu, bez względu czy mamy do czynienia z zasilaniem na 230 [V] czy 400 [V].

Symbol uziomu (PE).



**UWAGA!!!**

**DO PRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA NIEZBĘDNE JEST PODŁĄCZENIE GO DO GNIAZDA SIECIOWEGO Z PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCYM ZESTYKIEM OCHRONNYM**

### 8.2 Zakładanie przewodów spawalniczych.



**UWAGA! Przed wszelkimi czynnościami przeprowadzanymi przy urządzeniu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.**

1. Upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej.
2. Sprawdzić czy przewód masowy jest zakończony zaciskiem kleszczowym lub śrubowym.
3. Wtyk przewodu masowego podłączyć w znajdujące się na przednim panelu źródła gniazdo prądowe wyjściowe oznaczone znakiem plus lub minus (w zależności od wybranej polaryzacji), wcisnąć i przekręcić. Zbyt luźne podłączenie wtyku powoduje przedwczesne wypalenie wtyku i gniazda prądowego. Analogicznie należy postąpić z wtykiem przewodu roboczego TIG lub MMA.

W przypadku spawania metodą MMA urządzenie jest gotowe do pracy. W przypadku metody TIG należy wykonać kolejne kroki.

4. Wtyk sterowania przewodu TIG wprowadzić do gniazda sterowania tig znajdującego się na przednim panelu spawarki, następnie dokręcić ręką.
5. Podłączyć przewód gazu ochronnego uchwyty TIG do gniazda wyjściowego gazu ochronnego.
6. W przypadku stosowania uchwyty TIG wymagającego chłodzenia "wodnego", należy podłączyć jego przewody do chłodnicy. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi stosowanej chłodnicy.

### **8.3 Podłączenie gazu ochronnego.**

1. Butlę z odpowiednim gazem ochronnym należy ustawić w pobliżu urządzenia i zabezpieczyć ją przed przewróceniem się, mocując ją do odpowiedniego wspornika przy pomocy łańcucha lub pasów.
2. Zdjąć zabezpieczający ją kołpak i na moment odkręcić zawór butli w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń.
3. Zamontować reduktor tak, aby manometry były w pozycji pionowej.
4. Połączyć spawarkę z butlą (wylot z reduktora) odpowiednim wężem. Króciec do podłączenia gazu ochronnego umieszczony jest z tyłu urządzenia.
5. Odkręcić zawór reduktora tylko przed przystąpieniem do spawania. Po zakończeniu spawania, zawór butli należy zakręcić.
6. Należy unikać spawania na otwartej przestrzeni lub w przeciągu – podmuch powietrza może zakłócić strumień gazu osłonowego i pozbawić płynny metal ochrony.

### **8.4 Spawanie metodą MMA**

Urządzeniami opisanymi w niniejszej instrukcji można spawać metodą MMA, czyli otulonymi elektrodami topliwymi.

Zalecany prąd spawania, biegunowość, wymagania odnośnie suszenia itp. podawane są przez producentów elektrod na opakowaniu.

### **8.5 Spawanie metodą TIG**

W metodzie TIG (z ang.: Tungsten Inert Gas) łuk elektryczny zajarza się w osłonie gazu obojętnego, między spawanym elementem, a nietopliwą elektrodą wykonaną z czystego wolframu, lub wolframu z dodatkiem tlenków: toru, ceru, lantanu, cyrkonu (wg normy PN-EN ISO 6848).

Aby zupełnie wyeliminować możliwość zanieczyszczenia spoiny wolframem, elektroda w ogóle nie powinna dotykać spawanego elementu. W tym celu używa się bezstykowego zajarzania łuku, dzięki wykorzystaniu wyładowań o wysokich częstotliwościach - HF.


Metoda TIG polecana jest szczególnie wówczas, jeśli chce się uzyskać dobrze wyglądającą spoinę bez pracochłonnej obróbki mechanicznej po spawaniu. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania i oczyszczenia krawędzi obu spawanych elementów.

Właściwości mechaniczne materiału dodatkowego powinny być zbliżone do właściwości spawanych elementów.


Kształt końca elektrody nietopliwej jest ważnym parametrem procesu spawania, gdyż wpływa na łatwość spawania i głębokość wtopienia.

Zalecane sposoby przygotowania końcówek elektrod nietopliwych:

a) prądem stałym (biegunowość ujemna na elektrodzie)

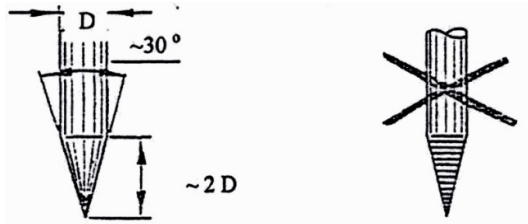

b) prądem przemiennym

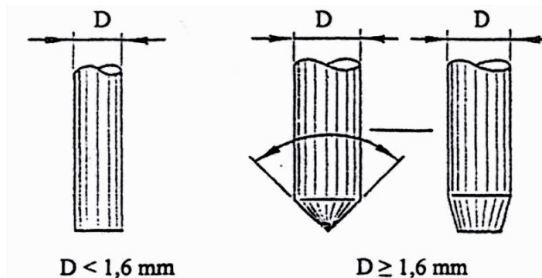

Rolę gazu osłonowego przy tej metodzie spawania może spełniać zarówno argon, jak i hel. Najczęściej jednak stosuje się argon, ponieważ jest tańszy i pozwala uzyskać bardziej stabilny łuk, co przekłada się na większą łatwość manewrowania. Tym niemniej przy niektórych rodzajach spoin lepiej sprawdza się hel lub mieszanina helu i argonu, która oprócz większej szybkości spawania umożliwia też głębszy przetop.

### Spawanie metodą TIG AC (prąd przemienny):

Spawanie TIG AC prądem przemiennym stosuje się do łączenia elementów z aluminium i jego stopów, bądź magnezu.

Pół-fala dodatnia pozwala na przebicie wierzchniej warstwy tlenków, natomiast pół-fala ujemna, której towarzyszy spadek temperatury elektrody i przepływ ciepła do spawanego elementu, sprzyja głębszej penetracji łuku.

Regulując balans fali (balans AC) można precyzyjnie dostosować proporcje między działaniem rozprzewadzającym i penetrującym łuku elektrycznego.

Przy wartościach ujemnych na elektrodzie możliwa jest głębsza penetracja łuku elektrycznego i silniejsze roztopienie jeziora, przy dodatnich natomiast łuk elektryczny przebiega po powierzchni jeziora.


Ustawienie 50 [%] to stan równowagi pomiędzy fazą ujemną a dodatnią.

Zmiana równowagi (minus dłużej na elektrodzie niż plus) powoduje wprowadzenie większej ilości ciepła do materiału, co skutkuje węższym spawem i głębszą penetracją, a jednocześnie zmniejsza obciążenie cieplne elektrody wolframowej. Zmiana równowagi w drugą stronę (plus dłużej na elektrodzie) powoduje wprowadzeniem mniejszej ilości ciepła do materiału, co skutkuje lepszym czyszczeniem (rozbijaniem warstwy tlenków), szerokim złączeniem i płytszym wgłębieniem, jednak znacznie obciąża cieplnie elektrodę wolframową.

Do spawania metodą TIG AC używa się elektrody z dodatkiem tlenku ceru, lantanu lub cyrkonu, ewentualnie z czystego wolframu (złota, szara lub zielona).

## 8.6 Wykres przebiegu procesu spawania dla metody TIG z czterotaktem 4T.

Spawanie metodą TIG z wykorzystaniem funkcji „czterotakt 4T” umożliwia ustawienie i pełną kontrolę nad parametrami spawania. Szczególnie ważna jest możliwość kontroli nad prądem końcowym – prądem wypełnienia krateru.

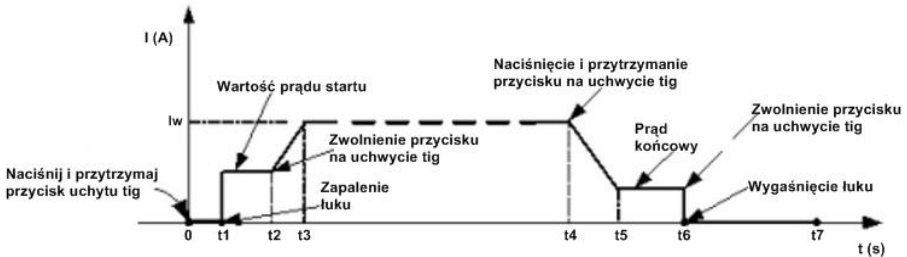


Wykres przebiegu procesu spawania - TIG 4T

- 0~t1:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk na rękojeści uchwytu tig. Wpływ gazu rozpocznie się i będzie trwał bez inicjacji łuku elektrycznego według ustawionego czasu (zakres do „t1”).
- t1~t2:** W punkcie „t1” następuje zajarzenie łuku do ustawionej wartości prądu początkowego, i trwa tak długo jak długo trzymamy wciśnięty przycisk na uchwycie tig.
- t2~t3:** Punkt „t2” to punkt w którym zwalniamy przycisk na uchwycie tig. W tym momencie rozpoczyna się narastanie prądu spawania do wartości zadanej prąd spawania.
- t3~t4:** Czas spawania. W tym okresie przycisk na rękojeści nie jest wciśnięty. Można spawać stałą wartością prądu, bądź z wykorzystaniem funkcji puls.
- t4~t5:** Punkt t4 to punkt w którym ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk na uchwycie tig. Od tego momentu rozpocznie się opadanie prądu do wcześniej ustawionej wartości prądu końcowego (wypełnienie krateru).
- t5~t6:** Czas trwania prądu końcowego (prądu wypełnienia krateru) – uzależniony jest od tego jak długo trzymamy wciśnięty przycisk na uchwycie tig.
- t6:** Zwolnienie przycisku na uchwycie tig. W tym momencie następuje wygaśnięcie łuku elektrycznego.
- t6~t7:** Czas wypływu gazu po spawaniu.
- t7:** Koniec procesu spawania



## 8.7 Wykres przebiegu procesu spawania dla metody TIG w dwutakcie 2T

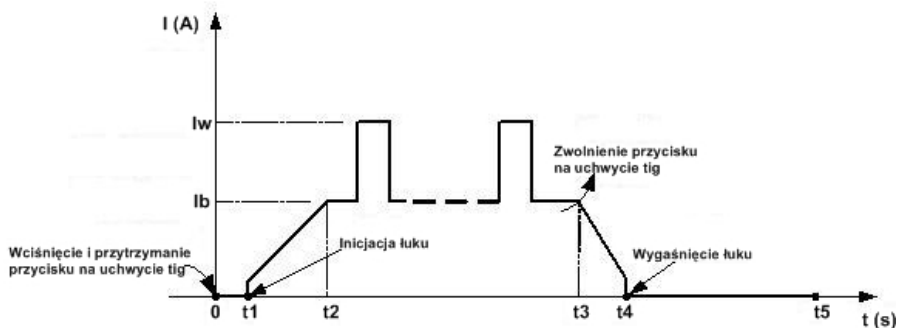

Wykres przebiegu procesu spawania - TIG 2T

- 0: Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku na uchwycie tig – rozpoczyna się wypływ gazu przed spawaniem według ustawionego wcześniej czasu
- $t_1$ : Zajarzenie łuku elektrycznego
- $t_1 \sim t_2$ : Czas narastania prądu do zadanej wartości prądu spawania.
- $t_2 \sim t_3$ : Jeśli korzystamy z funkcji puls (jak na wykresie) prąd pulsuje pomiędzy wartością  $I_b$  a  $I_w$ . Jeśli nie korzystamy z tej funkcji wartość prądu utrzymuje się na stałym poziomie  $I_w$ .
- $t_3$ : Punkt w którym zwalniamy przycisk na uchwycie tig.
- $t_3 \sim t_4$ : Czas trwania opadania prądu (wygaszania łuku) - według wcześniej ustawionego czasu.
- $t_4$ : Wygaśnięcie łuku elektrycznego
- $t_4 \sim t_5$ : Czas trwania wypływu gazu po spawaniu – według wcześniej zadanej wartości

## 8.8 Pamięć, wprowadzanie, korygowanie i przywoływanie ustawień.

Urządzenie THF 340P AC/DC posiada możliwość zapamiętania i przywołania ustawień wprowadzonych przez operatora, oraz ich modyfikacji.

Użytkownik ma do dyspozycji 20 kanałów pamięci - 10 dla MMA i 10 dla TIG ( $0 \neq 9$ ).

### 1. Aby wprowadzić ustawienia do pamięci należy:

1. Ponieważ urządzenie zapisuje ustawienia, osobno dla MMA i osobno dla metody TIG, należy najpierw dokonać wyboru metody spawania.

2. Dokonując szybkich naciśnień przycisku **Program** wybrać żądany numer kanału od 0 do 9.
3. Ustawić i przetestować żądane parametry spawania.
4. Wcisnąć przycisk **Zapis**. Krótkie pulsowanie wyświetlacza potwierdza zapisanie danych ustawień.



5. Zanotować numer kanału z opisem czego dotyczą zapamiętane ustawienia.

### 2. Aby przywołać zapisane ustawienia należy:

1. Wybrać metodę spawania, TIG lub MMA, której dotyczą zapisane ustawienia, które chcemy przywołać.
2. Dokonując szybkich wciśnień przycisku **Program**, ustawić żądany numer kanału. Zapisane ustawienia zostaną natychmiast wczytane.

### 3. Aby zmodyfikować albo zastąpić dane ustawienia należy:

1. Przywołać kanał z ustawieniami które chcemy zmodyfikować.
2. Dokonać żądanych zmian.
3. Wcisnąć przycisk **Zapis** - ustawienia zostaną nadpisane.

## 8.9 Funkcja Bi-level.



Funkcja Bi-level, umożliwia ustawienie dwóch różnych prądów spawania i przechodzenie pomiędzy nimi bez wygaszania łuku elektrycznego.

Aby korzystać z funkcji Bi-level należy:

1. Wybrać na panelu **Bi-level**.
2. Ustawić na drabince przebiegu prądu odpowiednie parametry. W pozycji z oznaczeniem **B1**, należy ustawić pierwszą wartość prądu spawania, a w pozycji z oznaczeniem **B2**, drugą wartość prądu spawania. Prądy **B1** i **B2** to są właśnie prądy, pomiędzy którymi będzie można płynnie przechodzić.

3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk na uchwycie TIG. Proces spawania rozpocznie się według ustawionych parametrów, aż dojdzie do prądu pierwszego **B1**. Prąd **B1** będzie trwał tak długo, jak długo będzie wciśnięty przycisk na uchwycie TIG. Zwolnienie przycisku na uchwycie TIG spowoduje przejście do prądu **B2**. Prąd **B2** będzie trwał tak długo, jak długo przycisk na uchwycie TIG nie będzie wciśnięty. Wciśnięcie przycisku na uchwycie spowoduje przejście do prądu **B1**. Zwolnienie przycisku do prądu **B2** i tak w koło. Zakończenie spawania odbywa się poprzez "oderwanie" uchwytu TIG od spawanego materiału i przerwaniu łuku elektrycznego.

## 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Stopień ochrony urządzenia to IP21S, więc nie wolno użytkować urządzenia na deszczu, ani narażać go na działanie wilgoci.



### **UWAGA:**

Urządzenie oparte na podzespołach elektronicznych. Szlifowanie i cięcie metali w pobliżu spawarki może powodować zanieczyszczenie opiłkami wnętrza urządzenia, doprowadzając tym samym do jego uszkodzenia.

**Wyżej wymienione uszkodzenie nie podlega naprawie gwarancyjnej !**

**W przypadku konieczności pracy w takim środowisku należy dokonywać czyszczenia urządzenia przez przedmuchiwanie wnętrza spawarki sprężonym powietrzem.**

Aby przedłużyć żywotność i niezawodną pracę urządzenia, należy przestrzegać kilku zasad:

1. Urządzenie powinno być umieszczone w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie występuje swobodna cyrkulacja powietrza.
2. Nie umieszczać urządzenia na mokrym podłożu.
3. Butlę z gazem ochronnym ustawić i zabezpieczyć przed możliwością przewrócenia się.
4. Sprawdzić stan techniczny urządzenia oraz przewodów spawalniczych.
5. Usunąć wszelkie łatwopalne materiały z obszaru spawania.
6. Do spawania używać odpowiedniej odzieży ochronnej: rękawice, fartuch, buty robocze, maskę lub przyłbicę.

Planując konserwację urządzenia należy brać pod uwagę intensywność i warunki eksploatacji. Prawidłowe korzystanie z urządzenia i regularna jego konserwacja pozwolą uniknąć zbędnych zakłóceń i przerw w pracy.

### **Codziennie:**

- Oczyszczyć uchwyt masy i roboczy z odprysków, smarować środkami przeciw rozpryskowi.
- Sprawdzić, czy kable są dokładnie podłączone.
- Sprawdzić stan przewodów. Wymienić uszkodzone przewody.
- Upewnić się, że wokół urządzenia zapewniony jest swobodny przepływ powietrza.
- Wymienić lub naprawić uszkodzone lub zużyte części.

### **Co miesiąc?**

- Sprawdzić stan połączeń elektrycznych wewnątrz źródła.
- Utlenione powierzchnie należy oczyścić, a poluzowane części dokręcić.
- Oczyszczyć wnętrze urządzenia za pomocą sprężonego powietrza.

## 10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaleca się przechowywać urządzenie w stanie wyczyszczonym w oryginalnym opakowaniu. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób postronnych.

Chroń urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

 
## 11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się do wykorzystania, jako surowiec wtórny. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/WE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci (jak poniżej) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę

naszego środowiska.

2. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych udzieli państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

## 12. GWARANCJA.

Importer/producent urządzenia zapewnia pełny serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

Importer/producent:

Firma Spaw  
30-731 Kraków  
ul. Kosiarzy 3

Do każdego urządzenia wydawana jest oddzielna, indywidualna karta gwarancyjna.

Wszystkie zapisy na temat zakresu gwarancji, zasad jej udzielania i innych wymogów są podane na karcie gwarancyjnej wydawanej wraz z urządzeniem.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

Firma Spaw – Serwis  
30-731 Kraków  
ul. Kosiarzy 3  
tel.: 12 348-07-22

formularz zgłoszenia naprawy - [www.spawsc.pl](http://www.spawsc.pl) - zakładka serwis.







**WWW.MAGNUM-WELDING.COM**

KR20V1